

<b>INTERVENTION</b>		
<b>À :</b> <b>À l'attention du :</b> <b>Copie à :</b>	Tous concessionnaires/MEAM Directeur du Service Responsable du Concessionnaire Responsable des Pièces Technicien(s) Aston Martin	<b>Référence :</b> <b>FSA : 145</b>  <b>Publié : Juillet</b> <b>2006</b>
<b>Modèle :</b>	<b>V12 Vanquish S</b>	<b>Page : 1 de 6</b>
<b>Gamme NIV (numéro immatriculation véhicule):</b>	<b>501949-502074</b>	
<b>Objet :</b>	<b>Modifications du haut-parleur de graves et de l'amplificateur</b>	

### **Problème**

Sur plusieurs véhicules V12 Vanquish S, on a constaté le mauvais fonctionnement du haut-parleur de graves et du haut-parleur droit. Pour résoudre ce problème, exécuter les modifications requises sur le connecteur du haut-parleur de graves et de l'amplificateur, décrites dans la procédure d'atelier suivante.

### **Bureau d'accueil – Vérifications essentielles avant la réservation**

**Avant de prendre aucune autre mesure, ouvrir immédiatement le système de garantie ODW, sélectionner l'écran Warranty Live (Outstanding Campaigns Status) et à l'aide de la liste de NIV fournie, vérifier les NIV que vous contrôlez pour déterminer si un FSA ou SAR reste ouvert, y compris le problème mentionné dans le présent document. En faire une liste et planifier en conséquence. Cela évitera que les clients aient à effectuer plusieurs visites successives chez le concessionnaire.**

**Etant donné que le système de garantie OWD opère en temps réel, le statut en ligne reflète les demandes d'indemnité de garantie les plus récemment soumises au concessionnaire.**

**Toujours effectuer ces vérifications à l'avance pour garantir la disponibilité des pièces et éviter de prolonger les délais de réparation du véhicule susceptibles de mécontenter le client. Si nécessaire, prière de contacter notre service registres et garantie (Warranty & Records) en citant la référence FSA 145 pour obtenir une clarification avant de suivre les instructions suivantes.**

**Tél. :-+44 (0) 1926 644708**

**Fax :-+44 (0) 1926 644733**

**NB : Consulter le FSA.... avant d'exécuter la procédure ci-dessous.**

### **Procédure de rectification**

Avec le véhicule dans l'atelier et le kit de protection du véhicule en place, procéder comme suit :

### Dépose du garnissage

- 1 Débrancher la batterie à l'aide du commutateur Battery Disconnect Switch (BDS).
- 2 Déposer le panneau de garnissage droit (x2 vis) ; voir Fig. 1



**Fig. 1**

- 3 Déposer le garnissage du plancher du coffre à bagages (fixations Velcro) ; voir Fig. 2



**Fig. 2**

- 4 Déposer le garnissage du coffre à bagages inférieur (x3 vis) ; voir Fig. 3



**Fig. 3**


- 5 Déposer le garnissage du coffre à bagages supérieur (x3 boulons et x2 vis) ; voir Fig. 4



**Fig. 4**


### Réparation de l'ampli de haut-parleur de graves

- 6 Emplacement de l'ampli de haut-parleur de graves. Voir Fig. 5

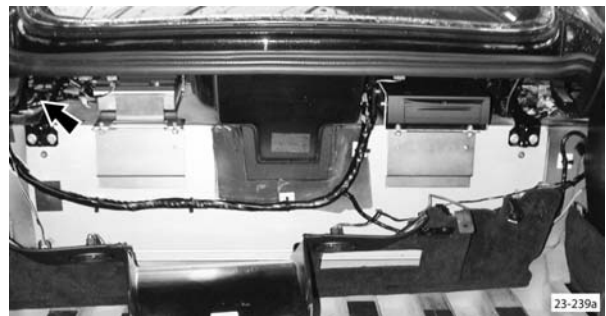

**Fig. 5**

- 7 Débrancher IC031 de l'ampli de haut-parleur de graves. Voir Fig. 6

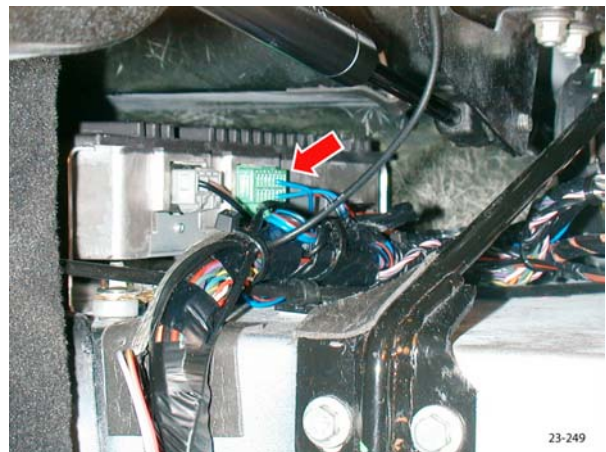


**Fig. 6**

- 8 Enlever le fil noir/rouge de la broche 2 et le mettre sur la broche 1.
- 9 Enlever le fil noir/bleu de la broche 10 et le mettre sur la broche 9.
- 10 Rebrancher IC031 sur l'ampli de haut-parleur de graves.

### Réparation de l'amplificateur audio

- 11 Emplacement de l'amplificateur audio.  
Voir Fig. 7

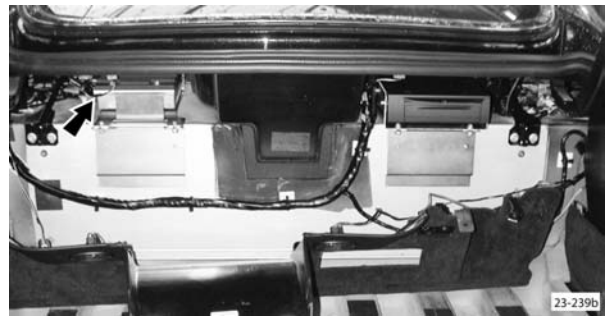

**Fig. 7**

- 12 Débrancher IC033 de l'amplificateur audio.  
13 Enlever le fil vert de la broche 3.  
14 Enlever le fil pourpre de la broche 11 et le mettre sur la broche 3.  
15 Installer le fil vert dans la broche 11.  
16 Rebrancher IC033.

### Installation du garnissage

- 17 Installer le garnissage du coffre à bagages supérieur (x3 boulons et x2 vis). Voir Fig. 8



**Fig. 8**

- 18 Installer le garnissage du coffre à bagages inférieur (x3 vis). Voir Fig. 9



**Fig. 9**

- 19 Installer le garnissage du plancher du coffre à bagages (fixations Velcro).  
Voir Fig. 10



Fig. 10

- 20 Installer le panneau de garnissage droit (x2 vis). Voir Fig. 11



Fig. 11

- 21 Raccorder la batterie à l'aide du commutateur BDS.

### **Informations concernant la garantie**

<b><u>Cat.</u></b>	<b><u>NIV</u></b>	<b><u>Main d'œuvre</u></b>	<b><u>Référence</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Qté</u></b>
A	501949-502022	0.10 hrs	N/D	N/D	N/D
B	502023 à 502074	0.30 hrs	N/D	N/D	N/D

Une fois cette intervention terminée, veuillez vous assurer que la section registre du guide du propriétaire du véhicule est mise à jour pour inclure la modification qui vient d'être effectuée.

Tous les véhicules en votre possession et tous les véhicules non modifiés de la plage de NIV concernée qui passent ultérieurement par votre atelier doivent être modifiés à la première occasion, quel que soit le concessionnaire qui a vendu le véhicule.

Pour toute question concernant un aspect quelconque des informations fournies dans ce bulletin d'information, veuillez contacter Aston Martin Technical Services au : 44 (0) 1926 644700/702/703 ou par fax : +44 (0) 1926 644733.

E-mail : [amtech@astonmartin.com](mailto:amtech@astonmartin.com) . Ou bien contactez votre directeur de service après-vente.

Nous vous remercions de votre aimable coopération en la matière.

